



VOLVO

C 70 VIN J jusqu'à 009078

S 70 VIN 1 jusqu'à 571319

S 70 VIN 2 jusqu'à 571822

V 70 VIN 2 jusqu'à 549452

Humidité dans les feux clignotants

Problème :

Humidité dans les feux clignotants.

Cause :

L'absence d'un trou d'aération peut être en cause.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer les clignotants avant.
- A l'aide d'un foret (3 mm), percer avec précaution plusieurs petits trous côte à côte à l'endroit indiqué (voir figure). Veiller à ne pas endommager les glaces.
- Eliminer les nervures entre les petits trous de manière à former un trou oblong de 8 mm.
- A l'aide d'une petite lime, affiner et ébavurer le trou oblong.
- Appliquer de l'air comprimé sur le feu.
- Remonter les feux clignotants et contrôler le fonctionnement.

