



BOLLETTINO

Mercedes Classe M ML - 270 CDI (163) Codice motore: 612.963

Perdita di potenza del motore,
motore nel funzionamento d'emergenza.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore perde potenza o entra in funzionamento di emergenza, una possibile causa è un fusibile 10A difettoso del morsetto 87 della centralina (vedere figura 1).

Possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto:

- Codice di guasto "equivalente" a:
- P1636, "Malfunzionamento centralina ventola radiatore".
- P0100, "Debimetro difettoso".
- P1403, "Ricircolo gas di scarico difettoso".
- P1470, "Malfunzionamento valvola a depressione farfalla di regolazione pressione".
- P1189, "Malfunzionamento comando collettore di aspirazione a geometria variabile".

Il fusibile 10A della centralina si trova nel portafusibili nel vano motore (questo fusibile non è riportato in tutti gli schemi elettrici). Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il fusibile difettoso e cancellare i possibili codici di guasto memorizzati.

Nota:

A causa dell'alimentazione elettrica difettosa della centralina motore, i suddetti codici di guasto potrebbero essere erroneamente interpretati come un difetto in questi componenti (debimetro, centralina della ventola radiatore, ecc.).

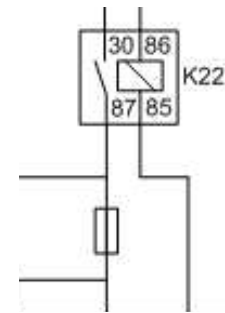


Figura 1.