



## Alfa Romeo Spider Con motore 2,0 l

### Il motore ha un funzionamento irregolare e/o mancate accensioni


Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha un funzionamento irregolare e/o mancate accensioni, una possibile causa è un cavo danneggiato verso la bobina di accensione.

In questo caso il cavo dell'alimentazione elettrica della bobina di accensione viene bloccato e danneggiato dal rivestimento in plastica.

Per eliminare il guasto, riparare il cavo danneggiato. Per impedire che si danneggi nuovamente, il cavo deve essere disposto in modo da non poter più essere bloccato. Eventualmente eseguire la sbavatura del rivestimento in plastica.



Copertura

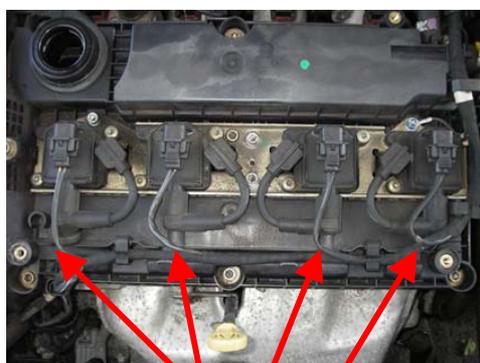

Alimentazione elettrica



Cavo danneggiato