



## **Alfa Romeo Spider Model Year da 2001 a 2003**

### **La spia dell'airbag si accende**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere attribuita ai connettori dei pretensionatori della cintura. Il suddetto inconveniente è causato da resistenze di contatto elevate nei connettori multipolari dei pretensionatori. Se viene modificata la posizione del sedile, il connettore viene messo in trazione. Per il fatto che il fascio cavi non è posizionato correttamente e non è fissato, il connettore si sfilava e il contatto elettrico si interrompe.

**Poiché si tratta del sistema dell'airbag, è necessario attenersi alle relative norme di sicurezza.**

In questo caso procedere come segue per entrambi i sedili:

- Disinserire l'accensione.
- Controllare se vi sono danni sul connettore (contatti) e, se necessario, ripararli.
- Fissare il fascio cavi e il connettore multipolare al telaio del sedile mediante fascette, in modo che il connettore non si sfili più.
- Cancellare infine la memoria guasti.