



## **Audi**

### **A4 (8D, B5)**

### **Data di costruzione: fino a 01/1999**

### **Motore: AHL**

#### **Rumorosità nella zona anteriore destra**

Se su questi veicoli si verificano dei gorgoglii nella zona anteriore destra del veicolo, il problema può dipendere dal tubo flessibile di sfiato del serbatoio del filtro ai carboni attivi.

Il tubo flessibile di sfiato, che scende verso il pavimento del veicolo per poi uscire all'aperto, fa una curva. Questo fa sì che al suo interno possa accumularsi dell'acqua di condensa. Durante l'azionamento può verificarsi la suddetta rumorosità, dovuta all'aspirazione di aria fresca.

Per rimediare a questo inconveniente, si deve rimuovere il rivestimento del passaruota anteriore destro. Dopodiché si può procedere a forare il tubo flessibile ora visibile nel punto più basso della curva con un trapano da 3 mm, in modo che l'acqua possa rifluire verso il basso.