



## **Audi A6, tutti i modelli Data di costruzione 1997-2004**

### **Il motore non si avvia**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un fascio cavi danneggiato dell'immobilizer.

Inoltre è possibile che venga memorizzato il guasto "Segnale dalla bobina ricevente o dalla chiave troppo debole".

In fase di produzione è possibile che il fascio cavi sia stato montato in modo tale che il rivestimento del piantone sterzo abbia danneggiato un solo cavo del fascio.

In questo caso procedere come segue:

- smontare il rivestimento del piantone sterzo.
- controllare se il fascio cavi è danneggiato (v. fig. / cavo spezzato ecc.) ed eventualmente ripararlo.
- al termine della riparazione montare il fascio cavi in modo che non possa più essere danneggiato.

