



## **BMW Serie 5 (E39) Tutti i modelli fino a 01.11.2002**

### **Mancanza di potenza**

Se viene segnalato questo problema, possibili cause sono le bobine di accensione difettose.

Inoltre vengono memorizzati diversi codici di guasto e si accende la spia motore.

Possono inoltre essere segnalate delle mancate accensioni.

In questo caso controllare le bobine di accensione.

Se sono montate delle bobine di accensione della marca Bremi, controllare la data di fabbricazione.

La data di fabbricazione è riportata sulla testa della bobina.

Gli ultimi quattro numeri indicano la data di produzione (v. fig.).

Se le bobine sono state prodotte prima della settimana 42/2002, sostituirle.

