



## ***BMW E 36***

### ***Con motore M 52***

### ***Prodotto fino al 06/1997***

#### **Ticchettio all'interno dell'abitacolo.**

Se su questi veicoli viene segnalato che nell'abitacolo si sente una sorta di ticchettio, una possibile causa è la valvola di sfiato serbatoio.

La valvola è montata sul duomo del montante telescopico anteriore sinistro.

A causa della trasmissione delle vibrazioni, il ticchettio, che si verifica quando la valvola lavora, diventa percepibile all'interno dell'abitacolo.

Per eliminare il rumore, modificare la posizione di montaggio della valvola di sfiato serbatoio, dal duomo del montante telescopico al condotto di aspirazione.

Installare la valvola sul condotto di aspirazione servendosi di un kit per la trasformazione.