



BMW

E36 con motore M51 (325tds)

E38 con motore M51 (725tds)

E39 con motore M51 (525tds)

dalla data di costruzione 01/1996

Dopo il rilascio il motore non fornisce potenza.

Se su questi veicoli viene segnalato che dopo il rilascio e con un numero di giri inferiore a 2000 giri/min il motore non fornisce potenza, la causa potrebbe essere un tubo flessibile di depressione staccato.

Il tubo flessibile di depressione interessato si trova tra il convertitore di pressione e la valvola di ricircolo gas di scarico.

In questo caso il tubo non è attaccato alla valvola di ricircolo gas di scarico.

Per eliminare l'inconveniente, attaccare il tubo flessibile di depressione e bloccarlo per evitare che si stacchi nuovamente.