



BMW E 31/ 32/34/36 **Tutti i modelli**

Malfunzionamento delle luci di emergenza lampeggianti intermittenti

Su questi veicoli potrebbe venire segnalato che:

- le luci di emergenza lampeggianti intermittenti si inseriscono autonomamente per 10 secondi e che la loro frequenza di intermittenza raddoppi
- oppure, quando attivati, gli indicatori di direzione si accendono in modo continuo e non intermittente o non funzionano del tutto.

La causa di tutto ciò potrebbe essere un difetto nel temporizzatore d'intermittenza.

Gli sbalzi termici possono provocare accumulo di condensa all'interno dell'involucro del temporizzatore, provocando un cortocircuito.

Per rimediare al guasto è necessario sostituire il temporizzatore di intermittenza delle luci di emergenza.

Codice Hella per tutti i modelli riportati in alto:

[4DB 006 716-031](#) veicoli senza gancio di traino

[4DM 009 103-011](#) veicoli con gancio di traino

