



BMW **Tutti i modelli con motore M 42**

Temporanea mancanza di potenza

Se viene segnalato questo inconveniente, la causa potrebbe essere il soffietto tra il collettore d'aria e il debimetro.

In caso di cambi di marcia veloci, di alti regimi del motore e di temperature esterne elevate, può accadere che il soffietto collassi per via di una depressione eccessiva.

Questa condizione, e la relativa mancanza di potenza, risultano particolarmente evidenti dopo l'innesto delle marce.

Il costruttore mette quindi a disposizione un anello ad espansione (v. fig.) da inserire nella terza piega del soffietto, per evitare che questo collassi.

