



Chrysler Voyager **Tutti i modelli con motore a benzina** **Data di costruzione 1996 – 08.1999**

Malfunzionamento del regolatore di velocità

Se su questi veicoli viene segnalato che il regolatore di velocità non rispetta la velocità impostata in salita, la causa potrebbe essere un guasto nel sistema a depressione.

A seguito di questo problema, la velocità scende di circa 10 km/h. Per eseguire la diagnosi dei guasti si deve controllare il serbatoio del vuoto.

A tal fine procedere come segue:

- Scollegare i due poli e smontare la batteria. Attenzione: Può essere necessario un codice radio.
- Estrarre il cavo verso il dispositivo di attuazione del regolatore di velocità sul serbatoio del vuoto.
- Servendosi di una pompa di depressione, immettere una depressione di 680 mbar nel serbatoio del vuoto.
- La depressione deve scendere di al massimo 68 mbar entro 5 minuti.
- Se la depressione continua a scendere, significa che il serbatoio del vuoto è difettoso e deve essere sostituito con uno nuovo modificato.