



Chrysler Voyager tutti i modelli con motore a benzina (da 01.96 a 08.99)

Tempomat difettoso

Se viene segnalato questo problema è possibile che una valvola di non ritorno sia sporca.

Questa valvola si trova nel serbatoio di depressione dell'impianto di regolazione della velocità.

In un percorso in salita la velocità effettiva si riduce di circa 8-11 km/h rispetto a quella impostata.

In questo caso è necessario sostituire il serbatoio di depressione.

Procedere come segue:

- Scollegare l'intera batteria e smontarla.
- Estrarre il condotto di depressione sul serbatoio di depressione dell'impianto di regolazione della velocità.
- Collegare una pompa di depressione al raccordo superiore (grigio) del serbatoio di depressione (v. fig.).
- Alimentare il serbatoio di depressione con una depressione di 680 mbar.
- Se in 5 minuti la depressione scende di 68 mbar (o di più), deve essere montato un recipiente a pressione modificato.

