



Citroen

Saxo

Data di costruzione dal 1996 al 2003

Tutti i veicoli

Accensione della spia dell'airbag

Questo problema può essere originato da una resistenza più elevata nel connettore multipolare del pretensionatore cintura del sistema SRS. Questi connettori si trovano sul lato inferiore dei sedili anteriori. In questo caso procedere come segue:

- Disinserire l'accensione.
- Scollegare il cavo di massa dalla batteria e attendere 10 minuti, finché i condensatori si sono scaricati.
- Staccare le connessioni multipolari e rimuovere i connettori femmina e maschio dai cavi.
- Spelare le estremità dei cavi di 10 mm.
- Collegare tra loro le estremità dei cavi servendosi di giunzioni a crimpare completamente isolate (articolo Hella No.: 8KW 732 579-003).
- Riposizionare il cavo correttamente e fissarlo.
- Collegare la batteria.
- Cancellare la memoria guasti.
- Controllare che la spia airbag sia spenta.