



Citroen Xsara Picasso Con motore Diesel HDI da 2,0l

Mancanza di potenza e fumo nero.

Se su questi veicoli viene segnalata una mancanza di potenza del motore con una consistente formazione di fumo nero, una possibile causa è un collegamento allentato del tubo flessibile. In questo caso, è interessato il collegamento tra il turbocompressore e il condotto dell'aria, realizzato mediante un manicotto in gomma. Questo manicotto si allenta all'uscita del turbocompressore, con una conseguente mancanza d'aria nella carburazione.

Per eliminare il guasto, occorre montare un nuovo manicotto in gomma più lungo. Contemporaneamente occorre rimuovere l'arresto del manicotto in gomma sul condotto dell'aria, per assicurarsi di poter spingere il manicotto abbastanza avanti sul condotto stesso. Oltre al nuovo manicotto occorre sostituire anche le fascette di fissaggio.