



Daewoo Matiz (KLYA) Data di costruzione: 2000 - 2001

Malfunzionamenti provocati da un fascio cavi della centralina motore difettoso

Se su questi veicoli un fascio cavi che collega la centralina motore al vano motore è spelato, può provocare diversi inconvenienti.

In caso di reclami, controllare innanzitutto il fascio cavi sotto la valvola EGR: in questa zona il fascio cavi può venire a contatto con la vite di una fascetta di fissaggio, spelandosi.

In questo caso sostituire il fascio cavi e disporlo in modo che non possa più venire a contatto con altri componenti.

A questo scopo girare eventualmente la fascetta di fissaggio.