



## **Fiat Punto** **Data di costruzione dal 1999 al 2001** **Tutti i veicoli con servosterzo elettrico** **(funzione City)**

### **Accensione della spia del servosterzo elettrico**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una cattiva connessione.

Questa è soggetta a continue interruzioni a causa di un cattivo contatto sul connettore blu a 2 pin (1) e su quello nero a 10 pin (2).

Non viene però memorizzato nessun guasto.

I connettori si trovano al di sotto del piantone sterzo (v. fig.).

In questo caso i connettori devono essere modificati in modo da garantire un buon contatto.

Staccare quindi le connessioni a spina e comprimere i singoli capicorda, con l'aiuto di un cacciavite piccolo, in modo da ottenere una maggiore pressione di inserimento sui singoli pin.

Collegare nuovamente i connettori e controllare il funzionamento corretto del servosterzo.

