



Fiesta '96 con motore Endura-DE da 1,8 litri, costruite da 08.95 a 10.96

Cigolio della cinghia dell'alternatore / batteria scarica

Soluzione dei problemi:

La causa del guasto è la rottura del supporto dell'alternatore, che deve essere sostituito.

Utilizzare inoltre una nuova vite di fermo con rondella integrata per l'alternatore.

1. Smontare l'alternatore
2. Smontare il supporto dell'alternatore (4 viti)
3. Montare il nuovo supporto, eliminare quello vecchio
4. Montare l'alternatore con la nuova vite di fissaggio

Attenzione:

La vite di fissaggio posteriore inferiore dell'alternatore deve essere montata davanti in basso e la nuova vite modificata dietro in basso.

