



Ford Fiesta, Ka, Puma costruite tra gennaio e febbraio 2000

Accensione anticipata della spia liquido freni

Se si verifica un'accensione anticipata della spia liquido freni, sebbene i dischi dei freni, le pastiglie freno e le guarnizioni d'attrito siano in buone condizioni, una possibile causa è un collegamento a vite non a tenuta tra i flessibili dei freni posteriori e i cilindretti freno.

Per risolvere il problema procedere come segue:

- Sollevare il veicolo
- Controllare se dal collegamento a vite tra il flessibile dei freni e il cilindretto del freno fuoriesce del liquido freni.
- Se il liquido freni fuoriesce, serrare nuovamente il collegamento a vite alla coppia prescritta :
Fiesta/Puma 21,5 Nm
Ka 17,5 Nm.
- Pulire i collegamenti.
- Per effettuare il controllo, abbassare il veicolo e avviare il motore.
Mantenere costantemente premuto il pedale del freno per due minuti.
- Sollevare il veicolo e controllare nuovamente se dai collegamenti a vite fuoriesce liquido freni.
Se il liquido freni fuoriesce ancora sostituire i flessibili dei freni e i cilindretti freno.