



FORD Mondeo, fino al 13.07.98 **Focus, fino al 10.99** **Cougar, fino al 11.98** **Solo veicoli con impianto di allarme**

Dopo la chiusura delle portiere si riaccendono le luci interne e le luci di servizio.

Una possibile causa di questo inconveniente potrebbe essere un difetto del commutatore alla portiera.

Questo potrebbe anche compromettere il corretto funzionamento dell'impianto antifurto.

E' raccomandabile sostituire l'intero una volta verificato lo stato.

In questo caso si devono sostituire i chiavistelli con l'interruttore a contatto porta.

Procedere come segue:

- Segnare con del nastro adesivo (1) la posizione di montaggio del chiavistello (2) sul montante (v. dis.)
- Smontando il chiavistello e controllare che la piastra di fissaggio non possa scivolare
- Estrarre le viti e rimuovere il connettore
- Togliere il chiavistello con la guarnizione
- Mettere la guarnizione sul nuovo chiavistello
- Allineare il chiavistello con i contrassegni (il mandrino del chiavistello (3) deve essere orizzontale) e serrare le viti a mano
- Chiudere con cautela la portiera e controllare la posizione di montaggio della portiera nella carrozzeria
- Serrare a fondo le viti a 31 Nm
- Se necessario ripetere le fasi di lavoro su tutte le portiere

