



Ford Transit costruite da 04-2000 con motore diesel da 2,4 litri

Gli indicatori di direzione lampeggiano troppo velocemente o funzionano in modo errato.

Se viene segnalato un malf funzionamento o il lampeggio troppo veloce degli indicatori di direzione, le cause possono essere le seguenti:

una lampadina mancante, sbagliata o allentata negli indicatori di direzione o un'errata programmazione dell'intermittenza degli indicatori di direzione.

Per l'eliminazione del difetto procedere come segue:

- Controllare se sono presenti le lampadine negli indicatori di direzione e se sono della giusta potenza. Se le lampadine montate hanno una potenza di 28 Watt, sostituirle con lampadine da 21 Watt.
- Controllare che le lampadine siano montate correttamente.
- Controllare la funzionalità degli indicatori di direzione. Se il funzionamento non è OK, riprogrammare l'intermittenza degli indicatori di direzione.

Programmazione dell'intermittenza degli indicatori di direzione:

- Estrarre il fusibile n. 27 (rosso, 50 A) dalla scatola portafusibili nel vano motore.
- Attendere almeno 30 secondi prima di rimontare il fusibile.
- Inserire l'accensione.
- Attivare l'indicatore di direzione sinistro e farlo lampeggiare almeno 3 volte (o più).
- Attivare l'indicatore di direzione destro e farlo lampeggiare almeno 3 volte (o più).
- Programmazione conclusa.
- Effettuare il controllo della funzionalità