



Ford Transit Tutti i modelli con data di costruzione dal 07.2003 al 10.2005

Accensione della spia della pressione dell'olio

Se viene segnalato questo problema, è possibile che un connettore sia corrosivo. Il suddetto guasto si verifica infatti a seguito di un'infiltrazione d'acqua nel connettore. In questo caso procedere come segue.

- Staccare il connettore e verificare che i contatti non siano corrosivi.
- Se la corrosione è leggera è sufficiente pulirli. Applicare del grasso per contatti elettrici su tutto il connettore maschio, quindi reinserire il connettore.
- Se la corrosione è già molto evidente, è necessario sostituire il connettore ed eventualmente anche gli interruttori pressione olio. Per risolvere questo problema il costruttore offre un kit di riparazione