



# BOLLETTINO

---

## **Ford Transit 2.0 Data di costruzione: 2001 – 2005 Codice motore: D2FA con pompa iniezione VP30**

### **Il motore si spegne**

Sui suddetti veicoli è possibile che il motore si spenga dopo un breve colpo di acceleratore o se si prende una buca.

L'aspetto più evidente è che, quando si verifica il problema, la quantità di iniezione scende a 0 mg/corsa durante la lettura dei parametri.

La causa del suddetto problema è un'alimentazione elettrica insufficiente della centralina motore provocata da un fusibile difettoso.

La tensione meccanica della scatola portafusibili può danneggiare i fusibili.

In questo caso il problema può essere provocato da un'incrinatura capillare del fusibile (15 A) nel posto connettore 2,05.

Per eliminare l'inconveniente, sostituire il fusibile difettoso.