



Mercedes Vaneo

Data di costruzione: da 2002 a 2005

La chiusura centralizzata con telecomando si sblocca ripetutamente in modo automatico.

Se su questi veicoli viene segnalato il suddetto difetto e inoltre durante la marcia l'illuminazione abitacolo non si spegne automaticamente come d'abitudine, una possibile causa è un cattivo contatto nella zona delle porte scorrevoli.

Nella memoria guasti del sistema "Comfort, chiusura centralizzata" può essere memorizzato il codice di guasto B1101.

- B1101 equivalente a:
Linea di comando bloccaggio serratura 2.

Questo codice di guasto registrato può ingannare, perché questa linea di comando non è montata nei veicoli con telecomando.

In questo caso può trattarsi di un problema elettrico causato da un fascio cavi troppo teso nelle porte scorrevoli, al punto che si verifica un'interruzione del connettore sull'interruttore a contatto porta inferiore. Come conseguenza di questa interruzione la centralina non riceve informazioni sullo "stato di funzionamento, aperto" e attiva, di conseguenza, l'illuminazione abitacolo. Se il cavo di collegamento dell'interruttore a contatto porta dovesse essere rotto, sostituire l'interruttore e posizionare il fascio cavi in modo che non rimanga teso. Inoltre, si deve fare attenzione alla libertà di movimento dei contatti.