



## ***Honda Accord Coupé Model Year da 1999 a 2000 Tutti i modelli***

### **La spia dell'immobilizer lampeggia.**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una bobina ricevente difettosa sul blocchetto di avviamento.

Il cliente potrebbe inoltre segnalare che all'avvio uno dei motorini di avviamento gira, ma il motore non si avvia.

In questo caso è necessario controllare se il cavo di collegamento tra:

- centralina immobilizer morsetto 3 e  
centralina motore morsetto A13
- e
- centralina immobilizer morsetto 2 e  
centralina motore morsetto A25

presenta cortocircuiti o cortocircuiti verso massa o è interrotto.

Se in questi punti non si riscontrano anomalie, controllare la bobina ricevente ed eventualmente sostituirla.