



## **Land Rover Defender 90/110/130 Data di costruzione 1999-2004 con motore 2.5L TD5**

### **Mancanza di potenza**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è una guarnizione difettosa della connessione a spina (v. fig.) tra il fascio cavi del motore e il fascio cavi degli iniettori.

Come ulteriori conseguenze del guasto si possono verificare mancate accensioni, mancato avviamento del motore e accensione della spia motore.

In questo caso procedere come segue:

- Allentare la connessione a spina e controllare se è pulita.
- Se i contatti sono stati sporcati dall'olio, pulirli con un detergente adatto fino a garantire un contatto perfetto.
- Se i contatti sono stati corrosi dall'acqua, sostituire il fascio cavi degli iniettori e il fascio cavi del motore.
- Quando si collega il connettore, verificare che la posizione sia corretta.

