



## ***Land Rover Freelander Con motore Td4***

### **Il motore si avvia con difficoltà o il motorino di avviamento non gira.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore si avvia con difficoltà o il motorino di avviamento non gira più, la causa potrebbe essere un collegamento a massa ossidato.

Il problema riguarda il collegamento a massa tra batteria e cambio. Il cavo di massa è avvitato sul lato anteriore del cambio, sotto il carter del filtro dell'aria. Attraverso un controllo visivo non è possibile riconoscere l'ossidazione.

Solo dopo aver estratto la vite di fissaggio è possibile rilevare un'elevata ossidazione sulla testa della vite e sul cavo di massa.

Per eliminare l'inconveniente, pulire il cavo di massa e la vite di fissaggio.