



## **Mercedes Benz Classe C (W202) Con motore 220 CDI (611.960)**

### **Il motore si spegne durante la marcia**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore si spegne dopo un tragitto di circa 70 km, una possibile causa è la mancanza di tenuta del corpo filtro carburante.

La mancanza di tenuta nel corpo non è tale da provocare una fuoriuscita di carburante, ma solo l'ingresso di aria nel sistema. Nella memoria guasti è possibile che sia memorizzato il codice di guasto P1187 "Controllo pressione rail".

Per eliminare l'inconveniente occorre sostituire il corpo filtro carburante con una versione modificata.