



Mercedes W210

Tipo 210.###(tranne 210.072)#A fino a 133401

Tipo 210.### #J fino a 021795

con motore: 104,111,112,113,119,/602,604,605,606,611,612,613,

Motorino di avviamento difettoso, corroso / con danni provocati dall'acqua

Reclamo:

I suddetti veicoli presentano dei guasti – motorino di avviamento difettoso -

Causa:

Una causa possibile del guasto riscontrato può essere la corrosione del meccanismo elettrico del motorino di avviamento, che può essersi originata a causa di un problema nello scarico dell'acqua.

Rimedio:

- Smontare, sostituire e rimontare il motorino di avviamento.
- !!! Per tutti i danni al motorino di avviamento controllare lo scarico dell'acqua del dispositivo di raccolta acqua.[eventualmente montare uno scarico dell'acqua modificato (2108320125)].



Bollettino informativo

