



## **Opel**

### **Vectra B data di produzione 1999 – 2001**

### **Omega B data di costruzione 1999 – 2001**

#### **L'antifurto non entra in funzione al comando di chiusura centralizzata.**

Se su questi veicoli viene segnalato che l'antifurto non entra in funzione al comando di chiusura, una possibile causa è un interruttore alla portiera lato guida corroso o difettoso.

Per eliminare il problema, controllare se l'interruttore alla portiera lato guida presenta tracce di corrosione o danni.

Se non si riscontrano danni, controllare la continuità dell'interruttore e se necessario sostituirlo.

Se l'interruttore è OK, in certi casi può essere necessario sostituire la centralina della chiusura centralizzata-impianto antifurto.

In questo caso è necessario programmare la nuova centralina e la chiave.