



Opel Astra G, Zafira Tutti i modelli dal 2000 - 2002

Scricchiolii provenienti dalla zona del piantone sterzo.

Se su questi veicoli viene segnalato che si sente uno scricchiolio provenire dalla zona del piantone sterzo, una possibile causa è l'unità di contatto dell'airbag.

Il rumore si sente quando si aziona il commutatore degli indicatori di direzione e si sterza il volante.

Con indicatori di direzione attivi e ruotando il volante il commutatore degli indicatori di direzione gratta su una sporgenza in plastica dell'unità di contatto (difetto di produzione).

Per eliminare il rumore, è necessario sostituire l'unità di contatto dell'airbag.

La sostituzione del commutatore non risolve il problema.