



Opel Corsa C dalla data di costruzione 2002 Astra G dalla data di costruzione 2001 con motore Z16SE

Funzionamento a strappi del motore durante la marcia, spegnimento del motore a causa di un minimo cattivo, problemi di avviamento.

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei guasti sopra citati, una possibile causa è un errore di contatto sul connettore del sensore temperatura liquido di raffreddamento.

Per l'eliminazione dei guasti sostituire il sensore temperatura liquido di raffreddamento e il connettore del sensore.

A tal fine procedere come segue:

- Estrarre il connettore dal sensore e staccarlo con il tronchesino.
- Collegare il nuovo cablaggio (connettore e cavo) al cavo lato veicolo (fare attenzione al corretto ordine dei cavi).
- Sostituire il sensore temperatura liquido di raffreddamento.
- Inserire il connettore e montare il cavo con cura.

Importante:

Dato che i contatti sul sensore temperatura liquido di raffreddamento sono dorati controllare che anche i contatti del connettore siano dorati.