



Opel Insignia Data di costruzione: 2009

Regolazione dell'altezza del sedile difettosa

Se sul suddetto veicolo la regolazione dell'altezza del sedile è guasta, una possibile causa è un blocco dell'alberino di regolazione.

Il motorino per la regolazione dell'altezza può bloccarsi tra l'alberino e l'arresto in plastica.

Una rondella supplementare (1) può eliminare l'inconveniente.

Sequenza di lavoro:

- Smontare il sedile
- Allentare e rimuovere la vite (2)
- Utilizzare la rondella (1)
dimensioni 6,4 x 18 x 1,6 (cod. OE 11035613)
- Applicare grasso speciale (cod. OE 13329237)
- Inserire la vite (2) e serrare a una coppia di 10 Nm
- Montare il sedile

