



## **Opel Omega-B dall'anno di costruzione 1994**

## **Sintra dall'anno di costruzione 1997**

## **con motore X25XE, X30XE**

### **Cattivo funzionamento del motore, oscillazione del regime del minimo, ridotta efficacia del servofreno**

Se su questi veicoli vengono segnalati una scarsa prestazione del motore, un'oscillazione del regime del minimo e una ridotta efficacia del servofreno, è probabile che si sia verificata una mancanza di tenuta tra l'adattatore della valvola EGR e il collettore di aspirazione.

A causa delle forti sollecitazioni della guarnizione, le tre viti di fissaggio si allentano.

Per eliminare l'inconveniente è sufficiente serrare le viti con una coppia di 8 Nm.

Non è necessario sostituire la guarnizione.

Dopo aver serrato le viti di fissaggio, portare il motore alla temperatura di funzionamento e raffreddarlo nuovamente.

Quindi controllare nuovamente la coppia di serraggio di 8 Nm.