



## **Opel Vectra C Tutti i modelli con climatizzatore automatico elettronico (ECC) VIN 21000015 - 21031422**

### **La batteria si scarica Difficoltà di avviamento**

Un difetto all'unità di comando del climatizzatore automatico elettronico può talvolta causare lo scaricamento della batteria. Il cambio autonomo dello stato operativo può causare un assorbimento di corrente permanente di 75 mA. In questo caso controllare il software in base alla targhetta (fig.).

Se, sotto al codice a barre, si leggono le versioni "S3.10" o "S3.12", sostituire l'unità ECC.

Se l'unità ECC è già stata sostituita da un'officina autorizzata, questo è segnalato da un punto bianco sul coperchio della scatola portafusibili nel vano motore.

