



Opel Vivaro **Anno modello 2001 - 2003**

Guasto al motorino del tergicristallo, fusibile FC 15 bruciato.

Se su questi veicoli viene segnalato il mancato funzionamento del motorino tergicristallo, il problema è il fusibile FC 15 bruciato a causa di un sovraccarico di corrente.

Ciò accade nella stagione fredda, quando il tergicristallo sul parabrezza è quasi ghiacciato.

Quando si aziona il tergicristallo l'assorbimento di corrente del motorino aumenta al punto tale che il fusibile da 25A si brucia.

Per l'eliminazione dei guasti sostituire il fusibile con un altro da 30A più potente.

In questo caso non è necessario modificare il cablaggio.

Nota:

A partire da marzo 2003 viene montato in fabbrica un cablaggio modificato dotato di un fusibile più potente.