



Opel Zafira B

**Data di costruzione: dal 2005 -
Motore: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL**

Rumori / ruota libera dell'alternatore



Su questi veicoli una ruota libera difettosa può provocare il guasto precoce dell'alternatore.

Una calotta protettiva mancante o difettosa sulla puleggia della ruota libera provoca un'usura precoce, che di solito si manifesta attraverso rumori (cuscinetto della ruota libera difettoso). Per rimediare a questo inconveniente, sostituire la ruota libera con la puleggia e eventualmente l'alternatore.

Nota: Quando si monta l'alternatore verificare tassativamente che sia presente la calotta protettiva, reperibile anche singolarmente presso il costruttore al codice 93167817.

La figura mostra a scopo esemplificativo la calotta di copertura e la ruota libera.