



Peugeot 106 **Data di costruzione** **da 01.1997 a 12.1998**

Accensione della spia dell'airbag

Se viene segnalato questo problema, la causa può essere un guasto dei connettori del fascio cavi airbag/cintura di sicurezza.

In questo caso procedere come segue:

- Le connessioni a spina del fascio cavi si trovano sotto il sedile.
- Staccare la connessione a spina (arancione) dal fascio cavi del pretensionatore cintura (v. fig.1, punto 2).
- Staccare la connessione a spina dal fascio cavi dell'airbag laterale (v. fig. 1 punto 3).

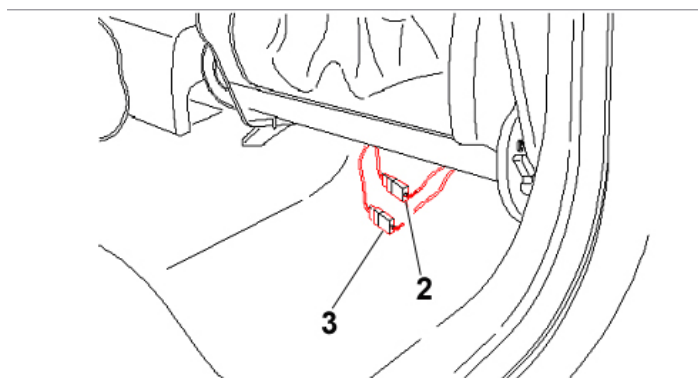


Fig. 1

- Tagliare il connettore dai cavi.
- Spelare tutti i cavi di ca. 15 mm.
- Inserire i tubetti termorestringenti sui cavi



(v. fig. 2 punto 4).

- Collegare quindi i cavi con connettori speciali (fare riferimento al costruttore del veicolo).

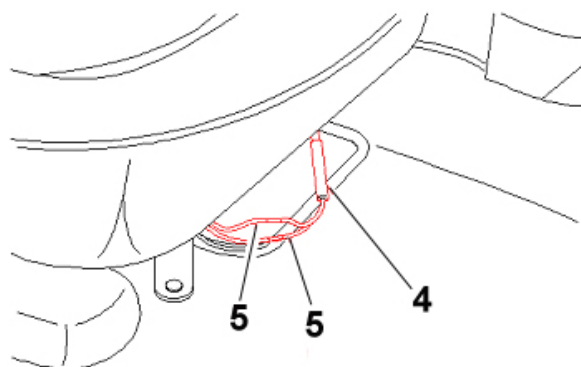


Fig. 2

- Spingere infine i tubetti termorestringenti sul collegamento e farli restringere per mezzo di un riscaldatore ad aria calda.
- Bloccare i due fasci cavi sotto il sedile con una fascetta serracavi (v. fig. 3 punto 1).

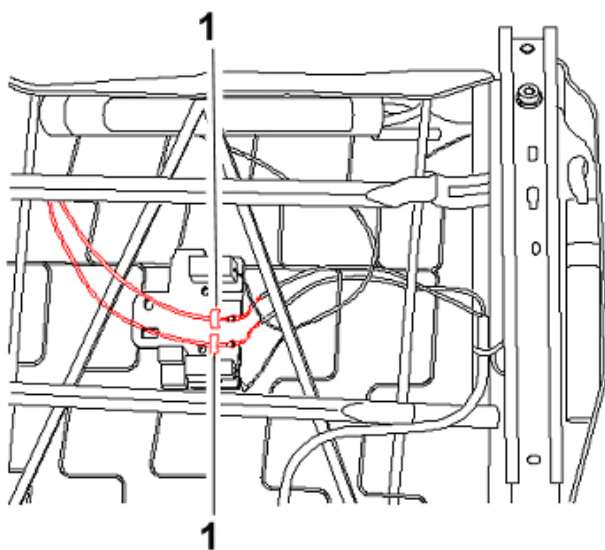


Fig. 3



Effettuare le stesse operazioni per entrambi i sedili.
Infine cancellare la memoria guasti.