



Peugeot 206 dalla data di costruzione 11/2001

Sostituzione della radio di serie con un apparecchio non di serie.

Se su questi veicoli si sostituisce la radio di serie con un apparecchio non di serie, possono verificarsi dei problemi con l'alimentazione elettrica.

L'alimentazione elettrica del dispositivo non di serie non deve avvenire mediante il connettore ISO, bensì attraverso un nuovo cavo montato per i terminali 15 e 30.

Se si utilizza il connettore ISO è possibile che la radio rimanga accesa ancora per 30 minuti dopo il disinserimento dell'accensione.

Qui di seguito viene spiegata la causa:

L'alimentazione elettrica (15 e 30) della radio di serie avviene mediante un relè comandato dal CAN-bus.

Subito dopo il disinserimento dell'accensione il protocollo CAN della centralina attende il segnale di spegnimento della radio di serie.

Poiché l'impulso di spegnimento non arriva, dopo 30 minuti il relè interviene come sicurezza togliendo l'alimentazione elettrica.

In questo modo viene però cancellata la memoria delle stazioni e un'eventuale codifica della radio non di serie.