



## **Renault Kangoo 1.6L Dalla data di costruzione 12.2002 Tutti i veicoli con codice motore K4.**

### **Cattivo funzionamento del motore**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una bobina di accensione difettosa, che si manifesta attraverso un regime del minimo irregolare e anche in accelerazione.

Le bobine di accensione contrassegnate con codice Renault fino a 330-03 devono essere sostituite. Questo codice è riportato sulla parte superiore della bobina di accensione (v. fig.).



In ogni caso, prima della sostituzione occorre eseguire una diagnosi delle bobine di accensione. La bobina di accensione è disponibile presso i rivenditori con il codice Hella: 5 DA 749 475-161.