



Renault Twingo fino alla data di produzione 1999

Spia di carica batteria poco visibile

Su questi veicoli, dotati di display a due linee (figura), può accadere che la spia di carica batteria si illumini debolmente al minimo.

In questo caso è bene controllare il circuito elettrico carica. Se il circuito è OK bisogna procedere con la sostituzione del display con un pannello modificato.

A tal fine procedere come segue:

- Scollegare la batteria
- Rimuovere le 2 viti dell'unità display sul cruscotto, dietro il volante
- Staccare l'unità display dal cruscotto
- Scollegare il connettore
- Controllare la condizione del connettore

Il montaggio del nuovo pannello display dovrà essere naturalmente effettuato nella sequenza contraria.

Se necessario introdurre nuovamente il codice radio e aggiornare l'ora.

