



Rover 200

Anno modello 1995-1999

con motori della serie K e T

Il motore non si avvia o continua a girare dopo aver disinserito l'accensione

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non parte o che continua a girare dopo aver disinserito l'accensione, una possibile causa è un cattivo collegamento a massa, che provoca problemi di tensione sulla centralina motore e malfunzionamenti al segnale dell'immobilizer dalla centralina dell'impianto antifurto.

L'elemento critico è il collegamento a massa sulla lamiera frontale accanto alla batteria.

Per eliminare il problema, procedere come segue:

- Staccare il collegamento a massa.
- Pulire il collegamento, la filettatura, la vite e la superficie di contatto della carrozzeria. Non devono rimanere residui di vernice o tracce di corrosione sulle superfici di contatto.
- Avvitare nuovamente il cavo di massa.
- Proteggere il collegamento a massa da un'eventuale corrosione successiva.

Verificare se il veicolo si avvia correttamente e se è possibile spegnere il motore.