



Rover 45

Tutti i modelli dalla data di costruzione 1999

Il motore ha mancate accensioni e/o risponde in modo insufficiente al comando dell'acceleratore

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha mancate accensioni e/o che risponde in modo insufficiente al comando dell'acceleratore, una possibile causa è un cavo verso le bobine di accensione danneggiato.

Il montaggio errato del rivestimento superiore del motore (sulle bobine di accensione) provoca lo schiacciamento e il danneggiamento del cavo verso le bobine di accensione.

Per eliminare il problema, procedere come segue:

- Smontare la copertura superiore del motore.
- Verificare che i cavi di collegamento verso le bobine di accensione non siano danneggiati nella zona in cui passano sotto la copertura.
- Riparare i punti danneggiati o sostituire il fascio cavi, se necessario.
- Disporre correttamente il cavo e proteggerlo da eventuali altri danni.
- Rimontare la copertura superiore del motore.