



Rover 45 **data di costruzione da 1999 a 2004**

Il motore ha mancate accensioni

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è la disposizione errata dei cavi delle bobine di accensione.

Oltre che dalle mancate accensioni, il guasto può essere segnalato da un ritardo nel prendere giri.

Questo problema si verifica in modo particolare quando si preme con decisione il pedale dell'acceleratore (partenza, sorpasso, ecc.)

Nella fig. 1 è rappresentato il fascio cavi bloccato sotto il rivestimento del motore, esempio di un montaggio non appropriato della copertura.

In questo caso svitare la copertura e disporre il fascio cavi nella graffetta in modo tale che non sporga dal bordo del coperchio punterie (vedi fig. 2).

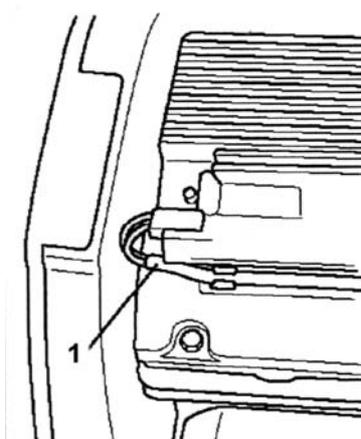


Fig. 1

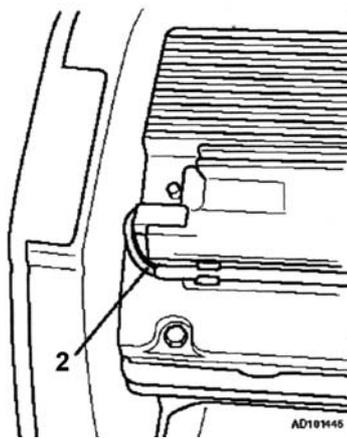


Fig. 2

Bollettino informativo



© Hella s.p.a. Milano

17 Maggio 2005

2-2

