



## **Saab 9 - 3** **dall'anno di costruzione 1998**

### **Guasto del tergicristallo posteriore.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il tergicristallo posteriore non funziona, una possibile causa è un dado allentato sul braccio dello stesso tergicristallo.

Se con tergicristallo posteriore è stato attivato e il braccio tergicristallo non si muove o si muove a scatti, controllare la coppia di serraggio del dado di fissaggio.

A questo scopo rialzare la calotta di copertura sul tergicristallo posteriore.

Assicurarsi che il motorino tergicristallo sia in posizione di riposo.

Svitare il dado di fissaggio e portare il braccio tergicristallo nella posizione iniziale.

Cospargere di Loctite la filettatura del dado di fissaggio e serrare il dado con una coppia di serraggio di 8,5 Nm.

Controllare nuovamente il corretto funzionamento del tergicristallo posteriore.