



## **Saab 9-3 tutti i veicoli con motore a 4 cilindri senza turbocompressore (B204i, B206i, B234i)**

### **Problemi di funzionamento del motore, cattivo comportamento di marcia.**

Se su questi veicoli viene segnalato un cattivo comportamento di marcia o un cattivo funzionamento del motore, una possibile causa può essere la mancanza di tenuta nell'impianto di aspirazione.

In questo caso la causa del guasto viene attribuita alla tenuta tra il condotto di aspirazione e il corpo farfallato.

La tenuta viene garantita da un O-ring.

Questo problema si presenta spesso dopo che è stato staccato il condotto di aspirazione del corpo farfallato.

Durante il montaggio l'O-ring scivola.

In caso di mancanza di tenuta il motore aspira aria indebita che non viene raccolta dal misuratore di portata aria, e si verifica il problema sopraindicato.

Per evitare che l'O-ring si sposti, prima del montaggio deve essere trattato con grasso esente da acidi.

#### **Nota:**

In ogni caso gli O-ring danneggiati o deformati devono essere sostituiti.