





Saab 9-3 Cabrio **Data di costruzione 1998 - 2000**

Guasto della capote elettrica

Se su questi veicoli viene segnalato che la capote elettrica non funziona o che rimane bloccata durante l'operazione di apertura e di chiusura, una possibile causa è un microinterruttore difettoso nel dispositivo di chiusura capote. Nella memoria guasti possono essere registrati contemporaneamente i codici di guasto B2025, B2026, B2030, B2031. Per eliminare il guasto, sostituire il microinterruttore difettoso. Vi è un microinterruttore a destra e uno a sinistra dietro il rivestimento posteriore laterale. Per sostituire il microinterruttore, smontare il rivestimento laterale posteriore.

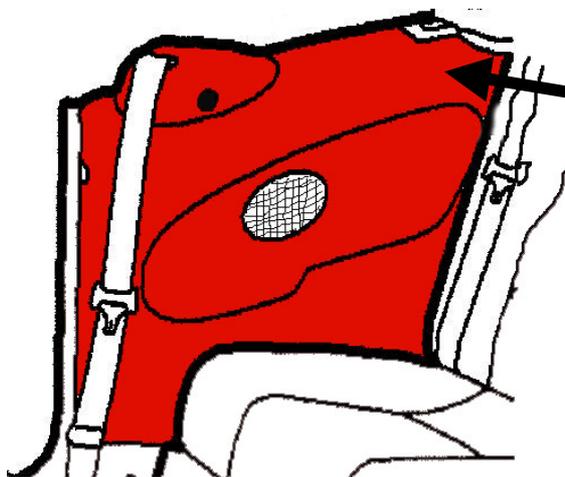

Rivestimento laterale (lato destro)

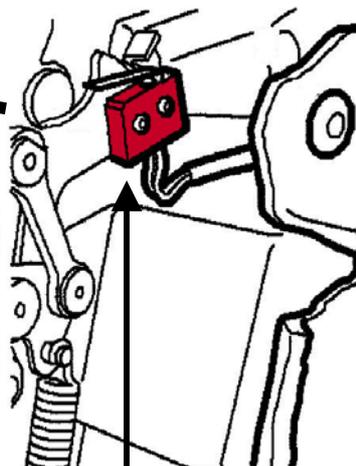

Microinterruttore