



Saab 9-5 **Tutti i veicoli fino al numero telaio:** **W3053331**

Cavo danneggiato nella zona del vano radio.

Su questi veicoli è possibile che nella zona posteriore del vano alloggiamento della radio vi sia un fascio cavi danneggiato.

Il fascio cavi è posizionato troppo vicino all'angolo inferiore destro del vano.

Per evitare o eliminare eventuali danni, si deve procedere come segue:

- Annotare il codice radio.
- Estrarre la radio dal vano di alloggiamento (figura 1).
- Smontare il vano di alloggiamento dalla consolle centrale e staccare i connettori (figura 2).
- Ispezionare nella parte destra del vano di alloggiamento verificando che il fascio cavi non sia danneggiato.
- Riparare il cavo se eventualmente danneggiato.
- Cambiare la posizione del fascio cavi in modo da evitare che entri nuovamente in contatto con il vano di alloggiamento della radio.
- Rimontare i componenti nella sequenza contraria.

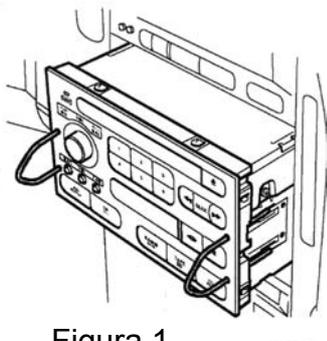


Figura 1

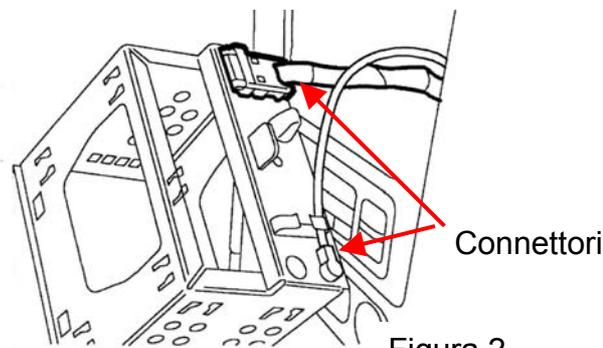


Figura 2