



Saab 9-5

Messaggi di errore sul SID, problemi di funzionamento dell'interruttore Winter/Sport.

Se su questi veicoli viene riscontrato che il SID (Saab Information Display) visualizza, ad esempio, il messaggio di errore "cambio surriscaldato" o segnala problemi con l'interruttore Winter/Sport, una possibile causa è un cattivo collegamento a massa.

In questo caso bisogna controllare i punti di massa G41S e G41P. I punti di massa si trovano dietro la radio. Il punto G41S, sul lato sinistro, al centro della traversa di protezione delle ginocchia e il punto G41P, sul lato destro, al centro della traversa di protezione delle ginocchia. I cavi di massa collegati devono essere resistenti e non ossidati.