



Smart MCC Smart City, Cabrio, Fortwo Anni di produzione 1998 – 2003 con motore 40 KW

Batteria scarica.

Se su questi veicoli viene segnalato che la batteria si scarica, una causa potrebbe essere il cruscotto.

Per la diagnosi guasti si deve controllare il contrassegno del tipo e l'assorbimento corrente di riposo del cruscotto.

Se si tratta di un cruscotto del tipo V016 - V019 e l'assorbimento corrente di riposo misurato è maggiore di 50 mA, sostituire il cruscotto.